

Tegola NO-CRACK inštalácia

Pred pokládkou No-Crack je potrebné odstrániť poškodené časti starého a nahradiť novým podkladom.

Pri pokládke membrány No-Crack je potrebné zachovať dilatačné a obvodové škáry a súlad s príslušnými predpismi.

No-Crack

-Separačné funkcie

- 01** Na pokládku No-Crack sa používa rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo (triedy C2) - nanesené pomocou zubovej stierky.
- 02** Na určenú plochu sa No-Crack pokladá stranou s PP tkaninou dole. Potom je potrebné membránu pomocou stierky vtlačiť do lepidla, aby nevznikla vzduchová medzera. Membrána sa potom pokryje ďalšou vrstvou cementového lepidla triedy C2, do ktorého sa kladú dlaždice.
- 03** **-Hydroizolačné funkcie**
Pri pokladaní No-Crack s dodatočnou hydroizolačnou funkciou je potrebné utesniť spoje medzi susednými pásmi membrány pomocou T-Fix lepidla rozotreného hladkou stranou stierky alebo murárskou lyžicou.
- 04** Cez spoje sa potom položí T-Bandel tesniaci pás a vtlačí sa do lepidla.
- 05** Rovnaký postup - použitie a rozotretie T-Fix je potrebné dodržať pri hydroizolácii obvodov.
- 06** Po obvode ich potom položí T-Bandel tesniaci pás. Spojy aj obvodové škáry musia T-Bandel prekryvať aspoň o 50 mm. Pri izolácii obvodových škár sa T-Bandel pozdĺžne ohne uprostred a priloží na prechod podlahy/steny s rozotreným T-Fix lepidlom, do ktorého sa vtlačí.
- 07** Na takto utesnenú hornú stranu položenú No-Crack membránu sa so zubovou stierkou nanáša cementové C2 lepidlo, do ktorého sa kladie dlažba.
- 08** Sokel je potrebné oddeliť od podkladu - škáru medzi soklom a podlahou utesniť elastickým tmelom alebo silikónom.

